


Electrical Zero  
Elektrische Null  
Zéro Electrique

On Off Reading  
An Aus Anzeige  
Marche Arrêt Lecture

Mechanical Zero  
Mechanische Null  
Zéro Mecanique

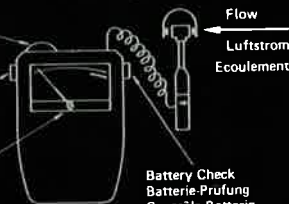

## OPERATING INSTRUCTIONS

**TO CHECK BATTERY** – Press both buttons. If meter pointer is in green band voltage is correct to operate instrument. If not, remove back of instrument and replace batteries.

### TO ZERO METER

**MECHANICAL ZERO** – Use screw on meter face to adjust pointer.

**ELECTRICAL ZERO** – **IMPORTANT** – Fit blanking caps into probe head to isolate from any air movement. Press 'ON-OFF READING' button and turn zero knob to adjust pointer.

**OPERATION** – Remove blanking caps and offer probe into airstream as indicated, and press 'ON-OFF READING' button. A short time delay will occur between pressing button and meter pointer moving.  
Temperature compensation 0 – 70° C.

## BEDIENUNGSANLEITUNG

**BATTERIE – PRÜFUNG** – Beide Drucktasten gleichzeitig betätigen. Wenn der Zeiger das grüne Feld erreicht, ist Betriebsspannung ausreichend. Andernfalls Rückwand öffnen und neue Batterien einlegen.

### NULLEINSTELLUNG

**MECHANISCHE NULLEINSTELLUNG** – Bei ausgeschaltetem Gerät Nullpunkt mittels Schraube auf der Frontplatte justieren.

**ELEKTRISCHE NULLEINSTELLUNG** – **WICHTIG** – Sondenkopf mittels Abdeckkappen von der Luftbewegung abschirmen. Zeiger mittels Rändelknopf in der Frontplatte justieren.

**BEDIENUNG** – Abdeckkappen entfernen und Sonde in den Luftstrom gemäss Skizze einführen. "An-Taste" betätigen. Anzeige erfolgt nach kurzer Verzögerung.

Temperaturkompensiert von 0 – 70° C

## MODE D'EMPLOI

**CONTROLE DES PILES** – Appuyer simultanément sur les deux boutons. Si l'aiguille est dans la zone verte, la tension est suffisante pour faire fonctionner l'appareil. Si non, enlever le dos de l'appareil et remplacer les piles.

### AJUSTAGE DE L'AIGUILLE AU ZÉRO

**AJUSTAGE MECHANIQUE** – Utiliser la vis située sur la face avant de l'appareil.

**AJUSTAGE ELECTRIQUE** – **IMPORTANT** – Engager les bouchons isolants dans la tête de la sonde pour l'isoler de tout mouvement. Appuyer sur le bouton "Marche Arrêt" et tourner le bouton zéro.

**FONCTIONNEMENT** – Ôter les bouchons isolants et introduire la sonde dans le courant d'air comme indiqué, puis appuyer sur le bouton de lecture-marche-arrêt. Un petit délai existe entre la pression du bouton et la déviation l'aiguille.

Compensation de température 0 – 70° C.

AIRFLOW DEVELOPMENTS LTD High Wycombe England  
AIRFLOW LUFTTECHNIK GmbH 5308 Rheinbach West Germany  
AIRFLOW DEVELOPMENTS (CANADA) LTD  
1281 Matheson Boulevard Mississauga Ontario Canada